
AA-2000 ZOOM

Antennen- und Kabelanalysegeräte

RigExpert®

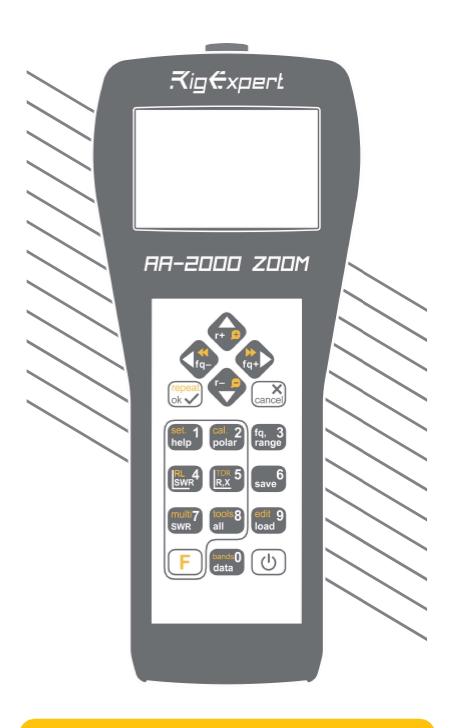

Benutzerhandbuch

Aktuelle Handbücher und Software-Updates finden Sie unter

http://rigexpert.com

Inhaltsverzeichnis

Einfuhrung	5
Bedienung des AA-2000 ZOOM	6
Erstmaliger Gebrauch	6
Hauptmenü	6
Multifunktionstasten	7
Anschluss an Ihre Antenne	7
SWR-Tabelle	8
Tabellen-ZOOM	8
Datenbildschirm	9
Frequenz- und Bereichseingabe	9
Rückflussdämpfungstabelle	9
R,X-Tabelle	10
Smith-Tabelle	10
Speicherbetrieb	11
SWR-Messgerät, SWR2Air	11
Anzeige aller Parameter	12
MultiSWR-Modus	13
Multiband-Modus	13
HOLD-Funktionen	14
Frequenzgenerator	14
	15
Anwendungen	16
Antennen	
Koaxialleitungen	
Messung anderer Elemente	
Anhänge	
Anhang 1: Technische Daten	
9	28
Anhang 3: Werkzeuge-Menü	29

Anhang 4: Setup-Menü	34
Anhang 5: TDR-Modus	
Anhang 6: Kalibrierung	
Anhang 7: Dummy-Lasten KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	42

Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Antennen- und Kabelanalysegerätes **RigExpert AA-2000 ZOOM!** Wir haben unser Bestes getan, um es leistungsfähig und dennoch einfach bedienbar zu machen.

Das Analysegerät ist für die Messung von SWR (Stehwellenverhältnis), Rückflussdämpfung, Kabelverlust sowie anderer Parameter von Kabelund Antennensystemen im Bereich von 100 kHz bis 2000 MHz ausgelegt. Die integrierte ZOOM-Fähigkeit gestaltet grafische Messungen besonders effektiv. Der integrierte Zeitbereichsreflektometer-Modus kann verwendet werden, um einen Fehler im Zuleitungssystem zu lokalisieren. Das Analysegerät ist mit einem *Bluetooth Low Energy*-Modul ausgestattet, das eine drahtlose Verbindung mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone ermöglicht.

Mit diesem Analysegerät lassen sich die folgenden Aufgaben leicht bewältigen:

- Schnelle Überprüfung einer Antenne
- Abstimmung einer Antenne auf Resonanz
- Vergleich der Antenneneigenschaften vor und nach einem bestimmten Ereignis (Regen, Wirbelsturm usw.)
- Herstellung von Koaxialstichleitungen oder Messung ihrer Parameter
- Kabelprüfung und Fehlerlokalisierung, Messung von Kabelverlust und Leitungswellenwiderstand
- Kapazitäts- oder Induktivitätsmessung vor Blindlasten



- 1. Antennenanschluss
- 2. Farbdisplay
- 3. Tastenfeld
- 4. USB-Anschluss

Bedienung des AA-2000 ZOOM

Erstmaliger Gebrauch

Bitte legen Sie drei AA-Zellen (Alkaline, Ni-MH oder LiPO) in das Batteriefach des Analysegerätes ein und beachten Sie dabei die Polarität.

Drücken Sie die Taste (Ein/Aus) unten rechts auf dem Tastenfeld, um das Analysegerät einzuschalten. Nach Anzeige der ersten Meldung (mit Firmware-Version und der Seriennummer des Geräts) erscheint ein **Hauptmenü** auf dem Bildschirm.

Das Analysegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Hauptmenü



Das Hauptmenü dient als Ausgangspunkt, von dem aus verschiedene Funktionen gestartet werden können.


Benutzen Sie die Tasten (Cursor nach oben) und (Cursor nach unten), um durch das Menü zu scrollen, und drücken (OK), um ein Element Sie dann auszuwählen. Zu Ihrer Information wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Batterie-Anzeige eingeblendet. Ist das Analysegerät Ihren an Computer angeschlossen, wird diese Anzeige durch ein USB-Symbol ersetzt.

Für den schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen stehen Ihnen Hotkeys zur Verfügung. Drücken Sie beispielsweise die Taste (SWR-Tabelle), um sofort den SWR-Tabellen-Bildschirm zu öffnen.

Multifunktionstasten

Die meisten Tasten auf dem Tastenfeld des Analysegerätes haben mehrere Funktionen.

So dienen beispielsweise die Zahlen (1) zur Eingabe von Frequenzen und anderen numerischen Parametern. Die Hauptfunktionen (2) ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die gängigsten Aufgaben. Alternative Funktionen (3) werden ausgeführt, wenn der Benutzer die Taste (Funktional) gedrückt hält. Zur Vereinfachung sind alternative Funktionen gelb gekennzeichnet.

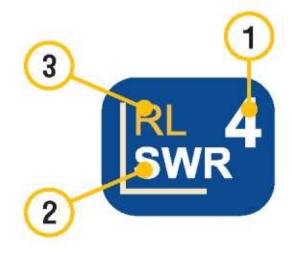


Sie können die Taste 1 (Hilfe) drücken, um einen Hilfebildschirm mit einer Liste aller aktiven Tastenkombinationen zu öffnen.

Anschluss an Ihre Antenne

Stecken Sie das Kabel in den Antennenanschluss Ihres Analysegerätes und ziehen Sie die Drehhülse fest. Der Rest des Steckverbinders sowie das Kabel sollten feststehen.

Wenn Sie andere Teile des Steckverbinders beim Festziehen oder Lösen verdrehen, können schnell Schäden entstehen. Die Konstruktion des N-Steckverbinders lässt ein Verdrehen nicht zu.

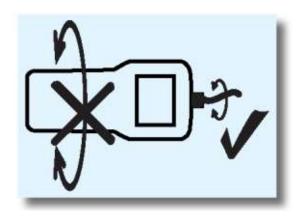

SWR-Tabelle



Sobald Ihre Antenne an das Analysegerät angeschlossen ist, können Sie ihre Eigenschaften messen. Drücken Sie 4 (SWR-Tabelle), um den SWR-Tabellen-Bildschirm zu öffnen, und drücken Sie dann (OK), um eine neue Messung zu starten.

Kurz darauf wird das Ergebnis auf dem Bildschirm des Analysegeräts angezeigt.

Drücken Sie die Tastenkombination F+, um einen kontinuierlichen Sweep durchzuführen.

Ein kleines Dreieck am unteren Rand des Diagramms entspricht einem Punkt, an dem das SWR sein Minimum erreicht.

Tabellen-ZOOM

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Mittenfrequenz oder den Scanbereich zu erhöhen oder zu verringern. Beobachten Sie das Hinein- oder Herauszoomen der Tabelle oder die Änderung ihrer Position. Verwenden Sie die Tastenkombination (Funktionstaste) und (Cursor nach oben) oder (Cursor nach unten), um den vertikalen Maßstab der Tabelle zu vergrößern.

Vergessen Sie nicht, die Taste (OK) zu drücken, um die neue Messung zu starten.

Drücken Sie (Funktionstaste) und (0), um schnell ein Amateurfunkband zu wählen.

Datenbildschirm

Der Datenbildschirm ist in allen Tabellenmodi verfügbar. Drücken Sie die Taste (Data), um verschiedene Parameter einer Last am Cursor anzuzeigen.



Frequenzund Bereichseingabe

Um die Mittenfrequenz oder den Sweep-Bereich einzugeben, drücken Sie die Taste (Frequenz, Bereich).



Nutzen Sie die Cursortasten zum Navigieren oder die Tasten

bis

zum Eingeben von Werten, drücken Sie zum Übernehmen die Taste

(OK). Halten Sie die Taste


gedrückt, um den Bandplan auszuwählen, verwenden Sie die Navigationstasten

um den Bandplan auszuwählen. Der regionale Amateurbandplan und benutzerdefinierte Bandpläne sind verfügbar (falls sie festgelegt wurden), verwenden Sie die Taste

um die Bandeinstellungen zu übernehmen.

Rückflussdämpfungstabelle

Die Tabelle für die Rückflussdämpfung (**RL**), die der **SWR-Tabelle** sehr ähnlich ist, wird durch Drücken der Tastenkombination (Funktionstaste) und (RL-Tabelle) im **Hauptmenü** aktiviert.

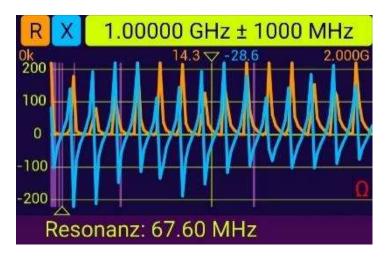


R,X-Tabelle

Drücken Sie die Taste 5 (R,X-Tabelle) im Hauptmenü, um den Modus "R,X-Tabelle" aufzurufen.

Positive Werte der Reaktanz (X) entsprechen einer induktiven Last, während negative Werte einer kapazitiven Last entsprechen.

Die Tabelle zeigt **R** und **X** für Serien- oder Parallelmodelle einer Last an. Drücken Sie (Funktionstaste) und 1, um zwischen diesen Modellen zu wechseln.

Die Markierung am unteren Rand des Bildschirms zeigt eine Resonanzfrequenz an, die der Mitte des Scans am nächsten liegt.

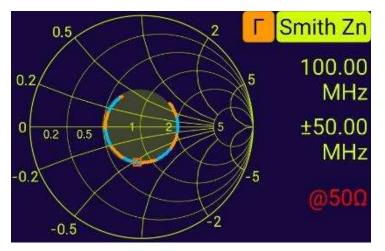

Smith-Tabelle

Die Taste 2 (Smith-Tabelle) öffnet einen Bildschirm, auf dem der Reflexionskoeffizient in der Smith-Tabelle dargestellt wird.

Um eine Liste der Tastenkombinationen anzuzeigen, drücken Sie wie gewohnt die Taste 1 (Hilfe).

Die Mittenfrequenz wird mit einer kleinen Markierung angezeigt.

Speicherbetrieb

Das Gerät verfügt über 250 einheitliche Speicherplätze für Ihre Datensätze. Aufzeichnungsoperationen sind mit den entsprechenden Datenbildschirmen verknüpft – SWR-, RX-, RL- und Smith-Tabellen kennzeichnen Datensätze mit der Speicherplatzkennung "Z", TDR-Tabellen mit "T".

```
Datensatz speichern

Z 000 SM01

T 001 TDR

002 -----
003 -----
Für Hilfe ① drücken
```

Verwenden Sie 6, 9, oder F und 9 zum Laden, Speichern oder zur Namensbearbeitung in den entsprechenden Datenbildschirmen.

SWR-Messgerät, SWR2Air.

Dieser Modus ermöglicht die Messung des SWR bei einer Frequenz. Der Modus bietet eine analoge Anzeige oder einen historischen Trend und verfügt über eine SWR2Air-Möglichkeit. Ändern Sie die Frequenz mit den Tasten , um die Messung zu starten oder zu stoppen, + startet die Messung mit der SWR2Air-Funktion.



SWR2Air ermöglicht es, gemessene Werte über Lautsprecher oder Radio festzuhalten, wobei dieselbe gemessene Antenne verwendet wird. Die Messung ist im Morsecode codiert, Werte im Bereich 1,0-4,9 werden als zweistelliges Wort ohne Punkt angezeigt, Werte ab 5,0 werden als langer Strich dargestellt.

Ein tragbares, FM-fähiges Radio wird in der Regel verwendet, um einen Radiokanal zu finden. Ändern Sie die Sendefrequenz durch Drücken von F+3, andere SWR2Airbezogene Parameter finden Sie im **Setup-**Menü. Verwenden Sie F und , um zwischen Messgerät und Trendansicht zu wechseln.

Anzeige aller Parameter



Um verschiedene Parameter einer Last auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste 8 (All).

Lassen Sie sich nicht durch negative Werte von L oder C verwirren. Dies kann für erfahrene Benutzer nützlich sein.

Auf diesem Bildschirm werden sowohl Werte für Serien- als auch für Parallel-Modelle der Impedanz einer Last angezeigt.

- Im Serien-Modell wird die Impedanz als Widerstand und Reaktanz ausgedrückt, die in Reihe geschaltet sind:
- Im Parallel-Modell wird die Impedanz als Widerstand und Reaktanz ausgedrückt, die parallel geschaltet sind:

$$Z = R + jX$$
 X

$$Z = R II + jX$$

MultiSWR-Modus

Drücken Sie die F (Funktionstaste) und Multi), um das SWR bei bis zu fünf verschiedenen Frequenzen anzuzeigen. Dieser Modus kann für die Abstimmung von Multiband-Antennen nützlich sein.


SWR @50Ω	MultiSWR
1 900 kHz	3.5
3 600 kHz	2.9
14 200 kHz	2.2
24 940 kHz	2.2
28 850 kHz	2.3
✓ - Starten/St	oppen 🗍 - Hilfe

Verwenden Sie die Tasten (Cursor nach oben) und (Cursor nach unten), um eine Frequenz auszuwählen, die eingestellt oder geändert werden soll, und drücken Sie dann die Taste (Frequenz), um einen neuen Wert einzugeben. Vergessen Sie nicht, die Taste (OK) zu drücken, um die Messung zu starten.

Multiband-Modus

Im Werkzeuge-Menü finden Sie einen weiteren nützlichen Modus für die Abstimmung von Multiband-Antennen. Der Modus bietet bis zu 3 überlappende Diagramme ausgewählter Bänder. In-Band-Werte werden als Kurve dargestellt, minimales SWR des Bandes und Frequenz an dieser Stelle per Text bereitgestellt. Die Messung erfolgt in kontinuierlicher "In-Loop"-Weise und liefert ein praktisches "lebendiges" Bild.

Verwenden Sie die Tasten , um eine Gruppe auszuwählen, drücken Sie und wählen Sie das Band für die Kurve aus. Verwenden Sie die Taste , um die Messung zu starten und zu stoppen.

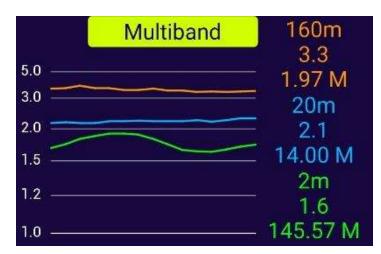

HOLD-Funktionen

Diese Funktionen sind in SWR-, RL- und Smith-Diagrammen verfügbar. Sie können einige Messergebnisse neben neuen Messergebnissen auf dem Bildschirm anzeigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, HOLD zu verwenden.



Mit den Tasten

+ 1 können Sie die aktuelle Kurve als Referenzkurve verwenden (Sie können sogar die RECORD-Kurve verwenden). Die Referenzkurve wird bis zur nächsten willkürlichen Benutzeraktion beibehalten. Mit

+ 6 wird der *letzte HOLD-Betrieb* aktiviert. Die neue Messung wird mit der vorherigen Kurve angezeigt. Die Textmarkierung "ref" oder "last" zeigt den aktuellen Modus der HOLD-Funktion an.

Frequenzgenerator

am

Sie

können


Analysegeräts ein quadratisches (oder ganz in der Nähe, abhängig von der genauen Frequenz) unmoduliertes Signal bereitstellen. Anders als in jedem anderen Messmodus ist das Signal dauerhaft und stabil. Alle Gerätebereiche sind mit einer Auflösung von 1 Hz zugänglich. Verwenden Sie die Taste zum Aktivieren und Deaktivieren des Signals am Ausgang. Das "Square Wave"-Signal zeigt einen aktiven Ausgang an.

HF-Anschluss



Meine Bänder

Für die fortgeschrittene Verwendung des Analysegeräts ist es manchmal vorteilhaft, benutzerdefinierte. flexiblere Bänder anstelle von starren regionalen Bändern zu verwenden. Diese Funktion gibt Ihnen die 10 benutzerdefinierte Möglichkeit, Bandpläne zu verwalten, von denen einer bis zu 100 benutzerdefinierte Bänder enthalten kann. Standardmäßig werden Bandpläne als Plan A-J bezeichnet, mit Bändern namens A00-A99 (für Plan A), jedes Band hat eine Reichweite von 0, wodurch das Band auf diese Weise unkonfiguriert/deaktiviert wird. Bandpläne mit 0 konfigurierten Bändern gelten als nicht konfiguriert. Nicht konfigurierte Bandpläne und Bänder werden aus der Zugriffsliste entfernt (Frequenzeintrag, Multiband).

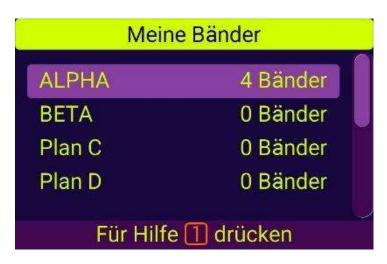



Konfigurierte Bänder erscheinen in der Zugriffsliste entsprechend ihrer Standardnummer (genau wie sie dort bestellt wurden), unabhängig von ihrem Namen oder ihrer zentralen Frequenz. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, die am häufigsten verwendeten Bänder am Anfang der Liste zu platzieren. Sie können auch "Lücken" lassen, um dort später einige Bänder einzufügen.


Die integrierte Hilfe informiert Sie über weitere Details und Schaltflächenfunktionen.

Anwendungen


Antennen

Prüfung der Antenne

Es empfiehlt sich, eine Antenne zu überprüfen, bevor sie an das Empfangs- oder Sendegerät angeschlossen wird. Der **SWR-Tabellenmodus** ist für diesen Zweck gut geeignet. Sie können auch das **Multé**-Werkzeug verwenden, das Sie unter **Werkzeuge** finden. **Multé** prüft Ihr System auf allen in Ihrer Region definierten HAM-Bändern und bewertet alle Bänder mit einem SWR von weniger als 3,0 mit 1 bis 5 Sternen. Wählen Sie ein Band zur detaillierten Auswertung und drücken Sie vn die SWR-Tabelle für dieses Band zu starten.

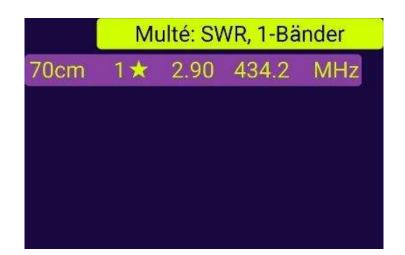

Das Bild auf der linken Seite zeigt das Ergebnis für eine echte Bandantenne.

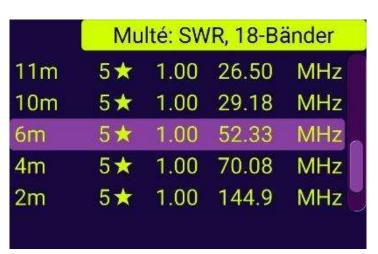

Der nächste Bildschirm zeigt das Ergebnis für eine 50-Ohm-kalibrierte Last, die auf diese Weise eine ideale All-Band-Antenne ergibt (nur in mathematischer Hinsicht).

Anpassung der Antenne

Wird bei der Messung festgestellt, dass die Antenne von der gewünschten Frequenz abweicht, kann das Analysegerät bei der Anpassung helfen. Die physikalischen Abmessungen einer einfachen Antenne (z. B. eines Dipols) können in Kenntnis der tatsächlichen und der gewünschten Resonanzfrequenz angepasst werden. Andere Antennentypen enthalten möglicherweise mehr als ein Element zum Anpassen (einschließlich Spulen, Filter usw.), so dass diese Methode nicht funktioniert. Stattdessen können Sie den **SWR-Modus**, den Modus "**Alle Parameter**" oder den Modus "**Smith-Tabelle**" verwenden, um die Ergebnisse beim Anpassen verschiedener Parameter der Antenne kontinuierlich zu verfolgen.


Verwenden Sie für Multiband-Antennen den **MultiSWR-Modus**. Sie können leicht erkennen, wie die Änderung eines der Anpassungselemente (Trimmkondensator, Spule oder physische Länge einer Antenne) das SWR auf bis zu fünf verschiedenen Frequenzen beeinflusst.


Koaxialleitungen

Offene und kurzgeschlossene Kabel

Die Bilder auf der rechten Seite zeigen Rund X-Tabellen für ein Kabel mit offenem und kurzgeschlossenem Ende. Eine Resonanzfrequenz ist ein Punkt, an dem X (Reaktanz) gleich null ist:

- Im Fall eines offenen Stromkreises entsprechen die Resonanzfrequenzen (von links nach rechts) 1/4, 3/4, 5/4 usw. der Wellenlänge in diesem Kabel;
- Für das kurzgeschlossene Kabel liegen diese Punkte bei 1/2, 1, 3/2 usw. der Wellenlänge.

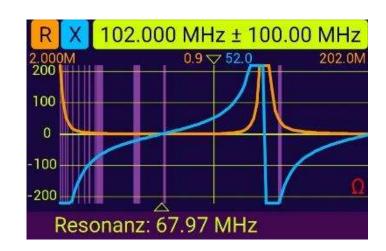

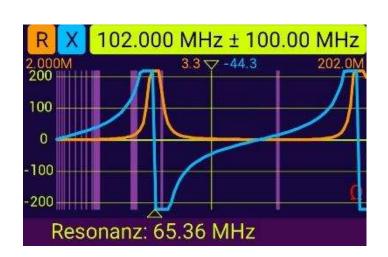

Kabellängenmessung


Die Resonanzfrequenzen eines Kabels hängen sowohl von seiner Länge als auch vom Verkürzungsfaktor ab.

Ein *Verkürzungsfaktor* ist ein Parameter, der die Verlangsamung der Wellengeschwindigkeit im Kabel im Vergleich zum Vakuum charakterisiert. Die Wellengeschwindigkeit (oder Lichtgeschwindigkeit) im Vakuum wird als *elektromagnetische Konstante* bezeichnet: *c*=299,792,458 Meter (oder 983,571,056 Fuß) pro Sekunde.

Jeder Kabeltyp hat einen anderen Verkürzungsfaktor: für RG-58 beträgt er zum Beispiel 0,66. Beachten Sie, dass dieser Parameter in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren und den Materialien, aus denen das Kabel besteht, variieren kann.

So messen Sie die physische Länge eines Kabels:

1. Ermitteln Sie eine Resonanzfrequenz mit Hilfe der R,X-Tabelle.

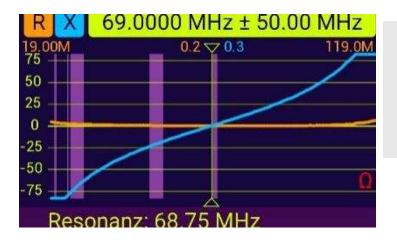

Beispiel:

Die 1/4-Wellen-Resonanzfrequenz eines offenen RG-58-Kabels beträgt 68750kHz

2 Ermitteln Sie Kenntnis mit der elektromagnetischen Konstante und des Verkürzungsfaktors betreffenden des Kabeltyps Geschwindigkeit die der elektromagnetischen Welle in diesem Kabel.

3. Berechnen Sie die physische Länge des Kabels, indem Sie die oben genannte Geschwindigkeit durch die Resonanzfrequenz (in Hz) teilen und das Ergebnis mit der Zahl multiplizieren, die der Lage dieser Resonanzfrequenz entspricht (1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4 usw.)

Messung des Verkürzungsfaktors

1. Ermitteln Sie wie oben beschrieben eine *Resonanzfrequenz*.

Beispiel:


5 Meter (16,4 Fuß) offenes Kabel. Die Resonanzfrequenz beträgt 9.400 kHz am 1/4-Wellenpunkt.

- 2. Berechnen Sie die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Welle in diesem Kabel. Teilen Sie die Länge durch 1/4, 1/2, 3/4, usw. (je nach Lage der Resonanzfrequenz) und multiplizieren Sie dann mit der Resonanzfrequenz (in Hz).
- 5 / (1/4) x 9.400.000 = 188.000.000 Meter pro Sekunde - oder -16,4 / (1/4) x 9.400.000 = 616.640.000 Fuß pro Sekunde
- 3. Ermitteln Sie abschließend den Verkürzungsfaktor. Teilen Sie einfach die oben genannte Geschwindigkeit durch die elektromagnetische Konstante.
- 188.000.000 / 299.792.458 = 0,63 - oder -616.640.000 / 983.571.056 = 0,63


Fehlerlokalisierung im Kabel

Um die Position eines wahrscheinlichen Fehlers in einem Kabel zu lokalisieren, verwenden Sie einfach die gleiche Methode wie bei der Messung der Kabellänge. Beobachten Sie das Verhalten des reaktiven Bauteils (X) in der Nähe der Nullfrequenz:

• Bewegt sich der X-Wert von $-\infty$ nach 0, ist das Kabel unterbrochen:

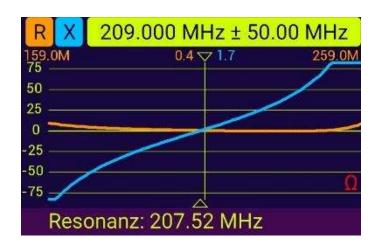

• Bewegt sich der X-Wert von 0 nach $+\infty$, ist das Kabel kurzgeschlossen:

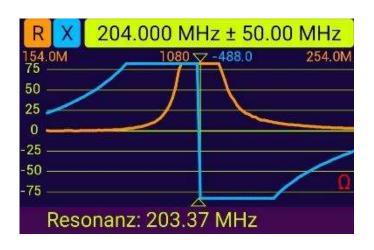

Erstellung von 1/4-λ, 1/2-λ und anderen Koaxial-Stichleitungen

Kabelstücke einer bestimmten elektrischen Länge werden häufig als Bauteile von Baluns (Symmetriergliedern), Übertragungsleitungstransformatoren oder Verzögerungsleitungen verwendet. So erstellen Sie eine Stichleitung mit der vorgegebenen elektrischen Länge:

- 1. Berechnen Sie die physische Länge. Teilen Sie die elektromagnetische Konstante durch die gewünschte Frequenz (in Hz). Multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem Verkürzungsfaktor des Kabels; multiplizieren Sie es dann mit dem gewünschten Verhältnis (in Bezug auf λ).
- 2. Schneiden Sie ein Stück Kabel ab, das ein wenig länger als dieser Wert ist. Verbinden Sie es mit dem Analysegerät. Das Kabel muss am Kabelende für $1/4-\lambda$ -, $3/4-\lambda$ usw. Stichleitungen offen und für $1/2-\lambda$ -, λ -, $3/2-\lambda$ usw. Stichleitungen kurzgeschlossen sein.
- 3. Schalten Sie das Analysegerät in den Messmodus "Alle Parameter". Stellen Sie die Frequenz ein, für welche die Stichleitung ausgelegt ist.
- 4. Schneiden Sie kleine Stücke (1/10 bis 1/5 der Spanne) vom Kabelende ab, bis der X-Wert auf null fällt (oder sein Vorzeichen ändert). Vergessen Sie nicht, den offenen Stromkreis gegebenenfalls wiederherzustellen.

Beispiel:

1/4-λ-Stichleitung für 28,2 MHz, Kabel ist RG-58 (Verkürzungsfaktor ist 0,66)

299.792.458 / 28.200.000 × 066 × (1/4) = 1,75 Meter

- oder -983.571.056 / 28.200.000 × 066 × (1/4) = 5,75 Fuß

Es wurde ein Stück von 1,85 m (6,07 ft) abgeschnitten.

Die Spanne beträgt 10 cm (0,33 ft). Das Kabel ist am Kabelende offen.

Es wurden 28.200 kHz eingestellt.

Es wurden 11 cm (0,36 ft) abgeschnitten.

Messung des Leitungswellenwiderstandes

Der *Leitungswellenwiderstand* ist einer der wichtigsten Parameter eines jeden Koaxialkabels. Meist ist der Wert auf dem Kabel vom Hersteller aufgedruckt. In manchen Fällen ist der genaue Wert des Leitungswellenwiderstands jedoch unbekannt oder er wird in Frage gestellt.


So messen Sie den Leitungswellenwiderstand eines Kabels:

1. Schließen Sie am Kabelende einen nicht-induktiven Widerstand an. Der genaue Wert dieses Widerstands ist unwichtig. Es wird jedoch empfohlen, Widerstände von 50 bis 100 Ohm zu verwenden.

Beispiel-Ohm-Kabel mit 75-Ohm-Widerstand am Kabelende.

Beispiel 2: Unbekanntes Kabel mit 50-Ohm-Widerstand am Kabelende.

2. Rufen Sie den **R,X**-Tabellen-Modus auf und führen Sie eine Messung in einem angemessen großen Frequenzbereich durch (z. B. 0 bis 20 MHz).

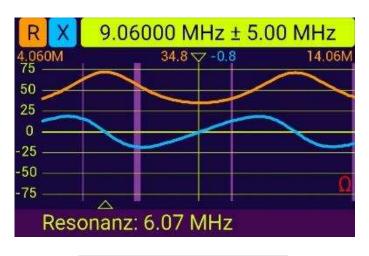

Beispiel 1: 50-Ohm-Kabel



Beispiel 2: Unbekanntes Kabel

3. Ändern Sie den Anzeigebereich und führen Sie weitere Scans durch, um eine Frequenz zu finden, bei der **R** (Widerstand) sein Maximum erreicht, sowie eine weitere Frequenz mit dem Minimum. An diesen Punkten schneidet **X** (Reaktanz) die Nulllinie.

Beispiel 2:

7,13 MHz - max., 3,74 MHz - min.

4. Wechseln Sie durch Drücken der Taste

(Data) zum Bildschirm "Daten am

Cursor" und suchen Sie die Werte von R
bei den zuvor erkannten Frequenzen.

Beispiel 1: 34,8 Ohm – min., 73,1 Ohm– max.

Beispiel 2:

99,2 Ohm- max, 60,8 Ohm - min.

5. Berechnen Sie die Quadratwurzel des Produkts aus diesen beiden Werten.

Beispiel 1:

Quadratwurzel von $(34.8 \times 73.1) = 50.5$ Ohm

Beispiel 2:

Quadratwurzel von (99,2 × 60,8) = 77,6 Ohm

Das Werkzeuge-Menü (s. Seite 26) enthält mehrere automatisierte Werkzeuge für die Berechnung von Koaxialleitungen.

Messung anderer Elemente


Obwohl das RigExpert AA-2000 ZOOM für die Verwendung mit Antennen und Antennenzuleitungen konzipiert wurde, kann es auch erfolgreich zur Messung von Parametern anderer HF-Elemente dienen.


Kapazitäten und Induktivitäten

Das Analysegerät kann Kapazitäten von einigen pF bis etwa 0,1 µF sowie Induktivitäten von einigen nH bis etwa 100 µH messen. Da die Messung von Kapazitäten und Induktivitäten nicht zu den Hauptaufgaben der RigExpert-Analysegeräte zählt, muss der Benutzer einige Erfahrung mit derartigen Messungen sammeln.

Achten Sie darauf, die Kapazität bzw. Induktivität so nahe wie möglich am HF-Steckverbinder des Analysegeräts zu platzieren.

1. Rufen Sie den **R,X-Tabellenmodus** auf und wählen Sie einen ausreichend großen Scanbereich. Führen Sie einen Scan durch.

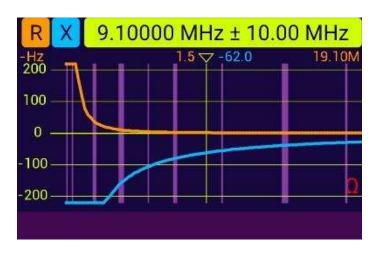

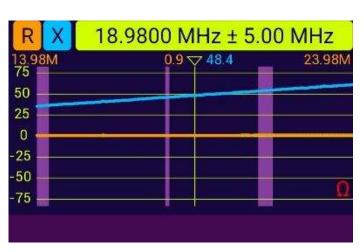

Beispiel 1: Unbekannte Kapazität

Beispiel 2: Unbekannte Induktivität

- 2. Scrollen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste zu der Frequenz, bei der X -25 bis 100 Ohm für Kapazitäten oder 25 bis 100 Ohm für Induktivitäten beträgt. Ändern Sie den Scanbereich und führen Sie gegebenenfalls zusätzliche Scans durch.



Ø50ΩDaten bei 18 980 kHzSWR∞ | RL0.17dB|Z|48.4Ω | Phase91.9°Serien-ErsatzschaltbildR0.94Ω | L406nHX48.4Ω | C-173pF \Box \Box -173pF \Box \Box -173pF


Beispiel 1: Unbekannte Kapazität Beispiel 2: Unbekannte Induktivität

Transformatoren

RigExpert-Analysegeräte können auch zur Überprüfung von HF-Transformatoren eingesetzt werden. Verbinden Sie einen 50-Ohm-Widerstand mit der Sekundärspule (bei 1:1-Transformatoren) und verwenden Sie die Modi "SWR-Tabelle", "R,X-Tabelle" oder "Smith-Tabelle", um den Frequenzgang des Transformators zu überprüfen. Für nicht-1:1-Transformatoren können auch Widerstände mit anderen Werten verwendet werden.


Sperrkreise

Ein *Sperrkreis* ist in der Regel ein resonantes L-C-Netzwerk, das in Multiband-Antennen verwendet wird. Mit einer einfachen Drahtspule mit einer Windung kann die Resonanzfrequenz eines Sperrkreises gemessen werden.

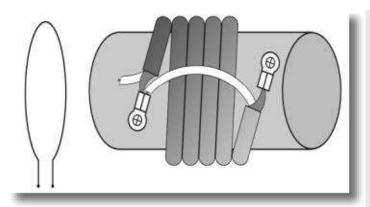

Beispiel:

Ein Koaxial-Sperrkreis aus 5 Windungen eines Fernsehkabels (Spulendurchmesser: 6 cm) wurde gemessen.

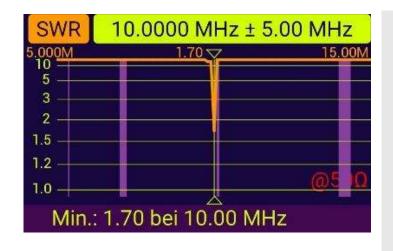

Eine an das Analysegerät angeschlossene Spule mit einer Windung (etwa 10 cm Durchmesser) wurde koaxial einige Zentimeter vom gemessenen Sperrkreis entfernt angebracht. Die SWR-Tabelle zeigt einen sichtbaren Einbruch in der Nähe von 10 MHz, der Resonanzfrequenz des Sperrkreises. Frequenzbereich: 0,1 bis 2000 MHz

Frequenzeingabe: 1 kHz Auflösung

Ausgangsimpedanz: 50 Ohm

Richteigenschaft: 43 db (kalibriert)

SWR-Messbereich:

- 1 bis 100 in numerischen Modi
- 1 bis 10 in Tabellen-Modi

SWR-Systemimpedanz: -Wählbar 25, 50,

75, 100, 150, 200, 300, 450, 600

Anzeige-Modi:

- SWR bei einzelnen oder mehreren Frequenzen
- SWR, Rückflussdämpfung, R, X, Z, L, C bei einer einzelnen Frequenz
- SWR-Tabelle
- R, X-Tabelle
- Smith-Tabelle
- Rückflussdämpfungstabelle
- TDR-Tabelle (Zeitbereichsreflektometrie)
- Kabel-Werkzeuge (Stichleitungstuner, Längen- und Verkürzungsfaktor, Messung von Kabelverlust und Leitungswellenwiderstand)

Messung, LC-Messgerät, Multé)

• Werks-OSL: Ja

• Benutzer-OSL: 10 Profile verfügbar

 Datensätze: 250 einheitliche Speicherplätze

HF-Ausgang:

• Steckverbinder-Typ: N

• Form des Ausgangssignals: quadratisch

 Ausgangsleistung: -10 dBm (bei 50 Ohm Last)

Anhang 1 Technische Daten

Stromversorgung:

- Drei 1,5-V-Alkalibatterien, Typ AA
- Drei 1,2-V-Ni-MH-Akkus, Typ AA
- Drei 3,7-V-LiPo-Akkus, 14200
- Bei vollgeladenen Akkus max. 4
 Stunden kontinuierliche Messung, max.
 2 Tage im Stand-by-Modus
- Ist das Analysegerät an einen PC oder einen Gleichstromadapter mit USB-Buchse angeschlossen, wird es aus diesen Quellen gespeist

Schnittstelle:

- 800×480 Blanview®-Farb-Display
- 6x3 Tasten auf wasserdichtem Tastenfeld
- Mehrsprachige Menüs und Hilfebildschirme
- USB-Verbindung zu einem PC
- Bluetooth-Spezifikation 4.2, LE

Abmessungen: $98 \times 230 \times 53$ mm $(3.9 \times 9.0 \times 2.0 \text{ in})$

Betriebstemperatur: 0...40 °C

(32...104 °F)

Gewicht: 442 g (15,6 oz)

Garantie: 2 Jahre

Hergestellt in der Ukraine.

Anhang 2 Vorsichtsmaßnahmen



Niemals das Analysegerät bei Gewitter an die Antenne anschließen. Der Bediener kann durch Blitzeinschlag oder statische Entladung getötet werden.



Niemals das Analysegerät nach Beendigung des Betriebs an der Antenne angeschlossen lassen. Blitzeinschläge oder nahegelegene Sender können es dauerhaft beschädigen.



Niemals ein HF-Signal oder eine Gleichspannung in den Steckverbinder des Analysegerätes einspeisen. Schließen Sie es nicht an Ihre Antenne an, solange aktive Sender in der Nähe sind.



Vermeiden Sie statische Entladungen beim Anschluss eines Kabels an das Analysegerät. Es wird empfohlen, das Kabel zu erden, bevor es angeschlossen wird.



Vermeiden Sie es, das Analysegerät im aktiven Messmodus zu belassen, wenn Sie ihn nicht benötigen. Dies könnte Interferenzen bei benachbarten Empfängern verursachen.



Beim Einsatz eines PC schließen Sie **zuerst** das Kabel an den Steckverbinder des Analysegeräts an und verbinden Sie **dann** das Analysegerät mit dem USB-Anschluss des Computers. Damit wird das Analysegerät vor statischen Entladungen geschützt.

Anhang 3 Werkzeuge-Menü

Drücken Sie die Tastenkombination 🕒 + 8 für den Schnellzugriff auf das Menü.

Stub-Tuner

Der Stub-Tuner-Modus ist für die Erstellung oder Überprüfung von $1/4-\lambda$ oder $1/2-\lambda$ Koaxialstichleitungen gedacht.

Verbinden Sie entweder ein offenes oder ein kurzgeschlossenes Kabel mit dem Analysegerät und drücken Sie (OK), um zu starten.

Stichleitungs-Tuner

Kabel mit offenem oder kurzgeschlossenem Ende anschließen, dann zum Starten ☑ drücken

Das Analysegerät zeigt sofort die Resonanzfrequenzen für Viertel- und Halbwellenstichleitungen an.

Längere Kabel haben eine niedrigere Resonanzfrequenz.

Stichleitungs-Tuner

Lambda-Viertel: 3.01 MHz
Halbwelle: 6.04 MHz
Kabelende: Offen

Länge & VKF

Kabellänge & VKF

Verkürzungsfaktor: 0.6

Länge (m): 016.43

Kabellänge anzeigen

Für Hilfe F+11 drücken

Wenn der Verkürzungsfaktor bekannt ist, lässt sich die physische Länge eines Kabels leicht berechnen. Drücken Sie die Taste (nach oben) und ändern Sie den Wert des Verkürzungsfaktors, drücken Sie dann (OK), um die Messung zu starten.

Kabellänge & VKF

Verkürzungsfaktor: 0.80

Länge (m): __20.05

Verkürzungsfaktor anzeigen

Für Hilfe F+11 drücken

Um den *Verkürzungsfaktor* eines unbekannten Kabels zu ermitteln, drücken Sie die Taste (nach unten) geben Sie die physische Länge ein und drücken Sie dann (OK).

Der Verkürzungsfaktor hängt vom Typ Ihrer Übertragungsleitung ab. Beispielsweise beträgt der VKF eines RG-58-Kabels mit Polyethylenisolierung 0,66.

Kabelverlust

gesamte Messbereich ist praktischen Teilbereiche mit Frequenzschritten unterteilt. Die Messung erfolgt Schritten. in zwei Der Teilbereichswechsel ist nur in 1 Stufe möglich erfordert und eine Vollzyklusmessung.

Verwenden Sie die Taste 3, um den erforderlichen Teilbereich einzustellen, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine zweistufige Messung durchzuführen.

Sobald das Analysegerät die Messung abgeschlossen hat, sehen Sie die **Tabelle** "Verlust vs. Frequenz". Verwenden Sie die Cursortasten (nach links) und (nach rechts), um die Frequenz zu ändern. Beobachten Sie den Verlustwert in Dezibel am unteren Rand des Bildschirms des Analysegeräts.


Dämpfung: 1-100 MHz

Schritt 1/2:
Ein Kabel mit OFFENEM ENDE
an Antennen-Steckverbinder
anschließen, dann zum Starten

✓-Taste drücken

✓ - Beenden

☐ - Bereich

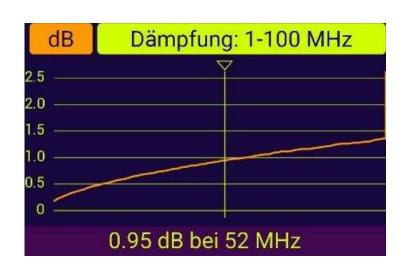

Kabelimpedanz Schritt 1/2: Ein Kabel mit OFFENEM ENDE an Antennen-Steckverbinder anschließen, dann zum Starten ✓-Taste drücken ✓ - Beenden

20 über Frequenz 100 80 60 40 20 0 50.9Ω bei 145 MHz

Kabelimpedanz

Um den *Leitungswellenwiderstand* zu messen, verwenden Sie ein Stück eines unbeschalteten Kabels: Ein halber Meter (oder ein Fuß) oder länger sollte ausreichen. Drücken Sie (OK), um zu starten.

Als Nächstes wird das Kabelende des Kabels kurzgeschlossen. Drücken Sie (OK), um fortzufahren.

Es gibt mehrere Gründe, warum die resultierende Tabelle nicht gleichmäßig aussieht. Daher müssen Sie die Cursortasten (nach links) und (nach rechts) verwenden, um die Stelle zu finden, an der die Impedanz stabil ist. Das Ergebnis wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Drücken Sie die Tastenkombination

F + (nach oben) und F + (nach unten), um bei Bedarf den Maßstab zu ändern.

LC-Messgerät

Wählen Sie mit 3 einen von sechs Modi (Induktivität L, Q, tan δ und Kapazität C, Q, tan δ), drücken Sie \checkmark , um die Messung zu starten, das Ergebnis auszuwerten, den Bereich auf die zuverlässigsten Werte einzustellen und die Messung bei Bedarf zu wiederholen.



Beachten Sie, dass sich viele Faktoren auf das Messergebnis auswirken: Streukapazität und -induktivität, Ungleichmäßigkeiten der Elementverbindung, komplexeres Verhalten von


Bauteilen bei höheren Frequenzen.

Vermeiden Sie Werte bei Serien- und Parallelresonanzen (Zeichenänderung der Reaktanz) und angrenzenden Bereichen, vermeiden Sie schnell wechselnde Flanken. Wählen Sie Werte aus stabileren, beständigen Bereichen der Tabelle. In der Regel sind Messungen bei niedrigeren Frequenzen zuverlässiger.



Selbsttests

Das Analysegerät AA-2000 ZOOM verfügt über mehrere integrierte Selbsttests, die vom Benutzer durchgeführt werden können, um die ordnungsgemäße Funktion des Analysegeräts zu gewährleisten. Drücken Sie , um den Test zu starten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.

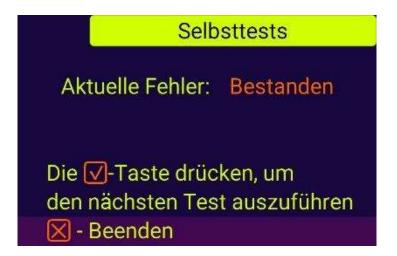

Anhang 4 Setup-Menü



Drücken Sie die Tastenkombination

F + 1 für den Schnellzugriff auf das

Setup-Menü.

Im **Setup**-Menü finden sich mehrere Einstellungen:

- Sprache- Wählen Sie eine Sprache für die Menüs des Analysegeräts
- Palette Wählen Sie ein Farbschema
- Batterie Wählen Sie ein Stromverbrauchsschema
- Batterietyp Wählen Sie eine Batterieart aus
- Lautstärke Wählen Sie die Lautstärke
- Bluetooth Steuert die Leistung des Bluetooth-Moduls
- Sys. imp. Wählen Sie die Systemimpedanz (25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm), die sich auf die SWR- und Rückflussdämpfungswerte auswirkt.
- Einheiten Wählen Sie metrische (Meter) oder imperiale (Fuß) Einheiten
- Bänder Wählen Sie eine Region aus, um die Amateurfunkbänder hervorzuheben
- Meine Bänder Untermenü zum Einstellen benutzerdefinierter Bänder
- Kabel-Verk.-Faktor Wählen Sie einen Verkürzungsfaktor des Koaxialkabels für den TDR-Modus
- Frequenzkorr. Frequenzkorrektur für den Oszillator des Analysegerätes
- WPM Richten Sie die Rate für Wörter pro Minute ein (SWR2Air)
- SWR2Air Wählen Sie den SWR2Air-Modus aus
- Einstellungen zurücksetzen Setzen Sie das Analysegerät auf die Werkseinstellungen zurück
- Löschen Sie gespeicherte Diagramme Löschen Sie alle Speicherplätze


Anhang 5 TDR-Modus


Theorie

Zeitbereichsreflektometer (**TDR**) sind elektronische Instrumente zur Lokalisierung von Fehlern in Übertragungsleitungen.

Es wird ein kurzer elektrischer Impuls durch die Leitung gesendet, dann wird reflektierter Impuls beobachtet. Wenn die Verzögerung zwischen zwei Impulsen, die Lichtgeschwindigkeit und der Verkürzungsfaktor des Kabels bekannt sind, kann die DTF (distance-to-fault - Distanz berechnet werden. zum Fehler) Die Amplitude und die Form des reflektierten Impulses geben dem Bediener Aufschluss über die Art des Fehlers.


Anstelle eines kurzen Impulses kann auch eine "Sprung"-Funktion durch das Kabel gesendet werden.

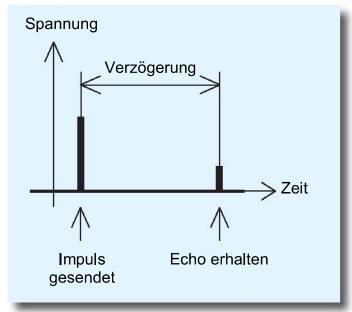

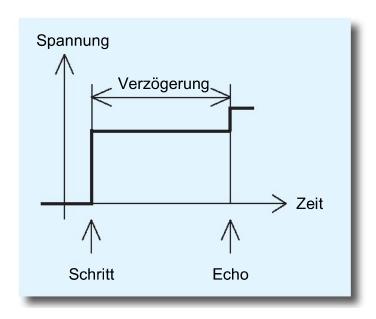

Im Gegensatz zu vielen anderen kommerziell erhältlichen Reflektometern sendet das RigExpert AA-2000 ZOOM keine Impulse durch das Kabel. Stattdessen kommt eine andere Technik zum Einsatz. Zunächst werden **R** und **X** (der Real- und der Imaginärteil der Impedanz) über den gesamten Frequenzbereich (bis 2000 MHz) gemessen. Dann wird die *IFFT* (Inverse Fast Fourier Transform – Umkehrfunktion zur schnellen Fourier-Transformation) auf die Daten angewandt. Im Ergebnis werden die *Impulsantwort* und die *Sprungantwort* berechnet.


Diese Methode wird oft als "FDR" ("Frequenzbereichsreflektometrie") bezeichnet. In diesem Dokument wird jedoch der Begriff "TDR" ("Zeitbereichsreflektometrie") verwendet, da alle Berechnungen intern durchgeführt werden und der Benutzer nur das Endergebnis sehen kann.

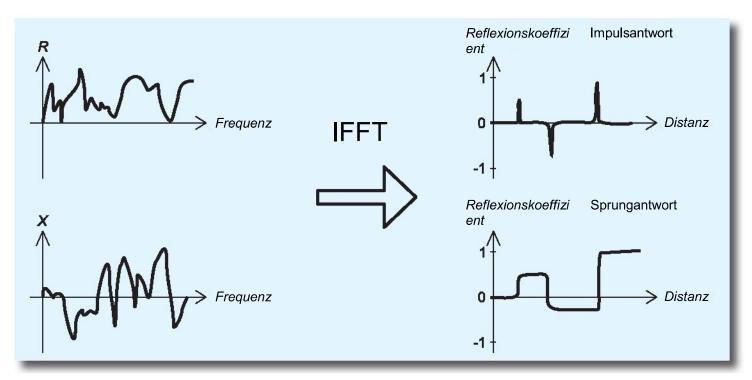


Die vertikale Achse der resultierenden Tabelle zeigt den *Reflexionskoeffizienten* an: Γ=-1 für kurze Last, 0 für angepasste Impedanzlast (ZLoad=Z0) oder +1 für offene Last. Da der Verkürzungsfaktor des Kabels bekannt ist, wird die horizontale Achse in Längeneinheiten dargestellt.

In diesen Tabellen können einzelne oder mehrere Diskontinuitäten dargestellt werden. Während sich die Tabelle mit der Impulsantwort zur Abstandsmessung eignet, hilft die Tabelle mit der Sprungantwort bei der Ermittlung von Fehlerursachen.

Auf der nächsten Seite finden Sie Beispiele für typische Tabellen mit Sprungantworten.

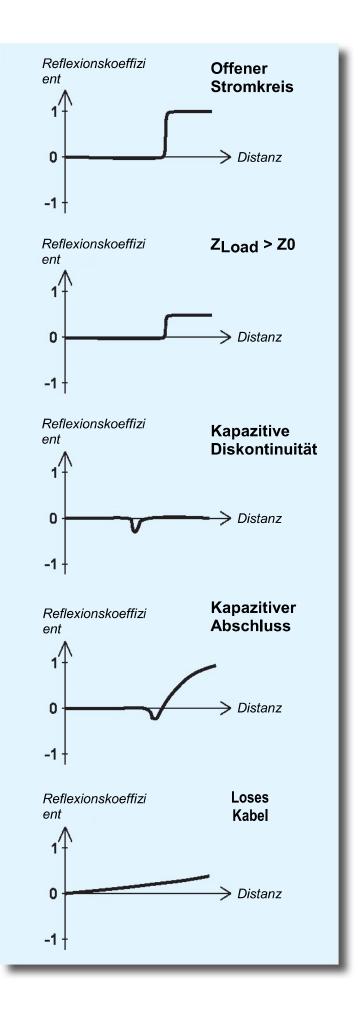

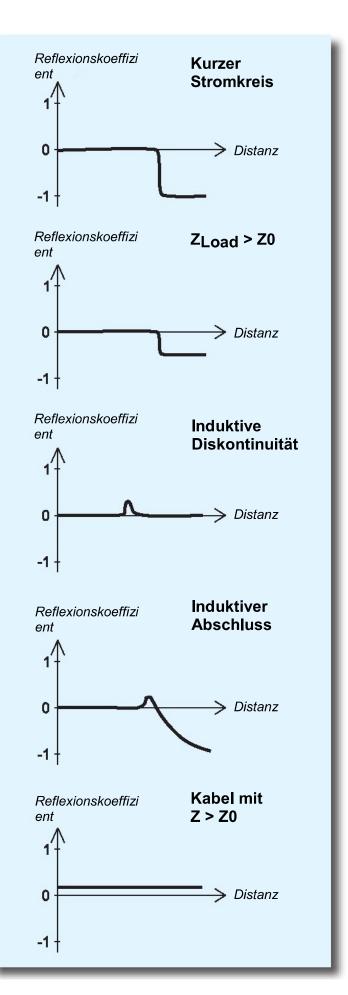


Praxis



Verwenden Sie 3 für ein schnelles Setup-Popup, wählen Sie den kleinsten Bereich, der für Ihre Kabellänge geeignet ist (kürzere Distanzen haben eine bessere Längenauflösung), stellen Sie den Verkürzungsfaktor schnell ein. Die Änderung des Verkürzungsfaktors korrigiert die Bereichsdistanzen.



Das Messergebnis kann in drei Modi angezeigt Impulsantwort, werden: Sprungantwort, Impedanzantwort. Um die wechseln. drücken Sie Ansicht zu 3, verwenden Sie 0 für die numerische Darstellung aller Daten an der Markierung. Drei Bilder zeigen das reale Maß der kurzen offenen Stichleitung in verschiedenen Anzeigemodi. Die integrierte Sie Hilfe informiert über weitere Schaltflächenfunktionen.

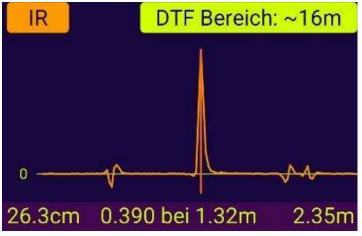





Anhang 6 Kalibrierung

Das RigExpert AA-2000 ZOOM ist für hohe Leistung ausgelegt und arbeitet mit werkseitiger OSL-Kalibrierung (*Open-Short-Load*). Um die Nutzung für erfahrene Benutzer flexibler zu gestalten, gibt es 10 Benutzer-OSL-Profile, die zusätzlich zu den Werks-OSL angewendet werden können.

Die zur Kalibrierung verwendeten *Standards* sollten von hoher Qualität sein. Diese Anforderung ist insbesondere für hohe Frequenzen (ab 100 MHz) wichtig. Es sollten drei verschiedene Kalibrierstandards verwendet werden: "offen", "kurz" und "Last" (in der Regel ein 50-Ohm-Widerstand). Ein Ort, an dem diese Standards während der Kalibrierung verbunden werden, wird als *Referenzebene* bezeichnet. Wird die Kalibrierung am Kabelende einer Übertragungsleitung durchgeführt, werden die Parameter dieser Leitung von den Messergebnissen abgezogen und das Analysegerät zeigt die "wahren" Parameter einer Last an.

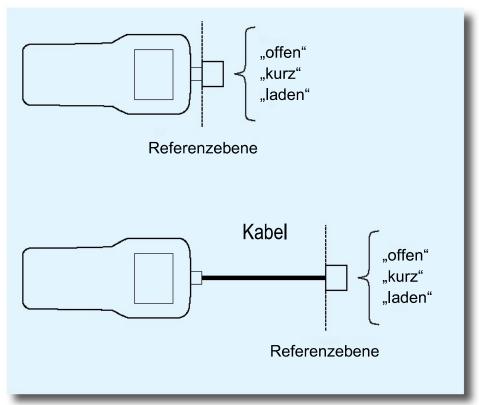

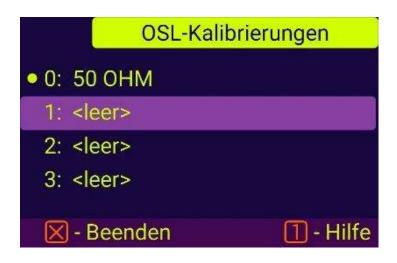

Verwenden Sie F + 2 im Hauptmenü, um zum Bildschirm für die Verwaltung der Kalibrierungsprofile zu wechseln. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie , um es zu aktivieren. Die Tastenkombination F + erlaubt die Bearbeitung eines bestehenden Profilnamens.

Kalibrierung: CAL1 - 0/3

Bitte OPEN, SHORT und LOAD

Kalibrierungsstandards


vorbereiten, dann die

✓ Taste drücken

✓ - Stoppen & Beenden

Die Taste startet die Kalibrierungssequenz für das ausgewählte Profil. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine 3-stufige Kalibrierung durchzuführen.

Sie können Kalibrierstandards an das Kabelende eines Kabels anschließen, so dass das Kabel "genullt" wird.

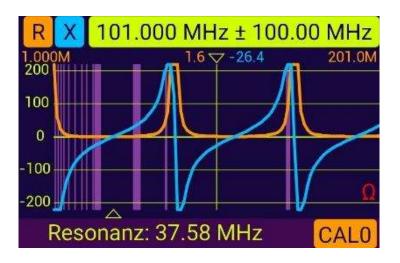

Um die Kalibrierung anzuwenden, drücken Sie in einem beliebigen Messmodus die Tastenkombination + 2. Auf dem Bildschirm erscheint die kleine Markierung "CALn", wobei "n" die Nummer des aktiven Profils darstellt (0–9)

Amphenol

202109-10

1 Watt

Terminierungsstecker

Niedriges SWR




Anhang 7 Dummy-Lasten

50-Ohm-Dummy-Lasten sind nicht alle gleich.

Für die *Kalibrierung* (s. Seite 32) verwenden Sie bitte HF-Abschlusswiderstände mit geringer Leistung und niedrigem SWR über den gesamten Frequenzbereich.

Hochleistungs-Abschlusswiderstände – mit Kabel oder ohne – sind weder für Kalibrierzwecke (Seite 32) noch für Selbsttests des Analysegeräts (Seite 30) geeignet.

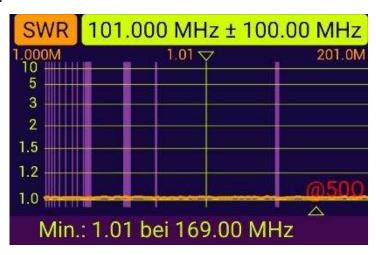

Bird 8201 Ölgekühlter Abschluss, 500 Watt **Hohes SWR**





EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG In Übereinstimmung mit EN ISO 17050-1: 2004

Wir, Rig Expert Ukraine Ltd., 2 Solomenska Ploscha, Kiew, 03035, Ukraine erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Gerät Antennen- und Kabelanalysegerät

Markenname RigExpert

Modellnummer AA-20000 ZOOM

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten übereinstimmt:

Referenz-Nr.:	Titel:	Ausgabe/Datum:
IEC 61000-4-2	Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test	2009
	Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test	2006

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit allen anwendbaren grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (*EMV-Richtlinie*) übereinstimmt. Die technische Dokumentation zu den oben genannten Geräten wird hinterlegt bei:

SEDAM Communications Limited

Old Mill Cottage, Shillington Rd, Gravenhurst, MK45 4JE, Vereinigtes Königreich

/Ashot Andrieiev/ 23. Juni 2020

Direktor

Für private Haushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird.





In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte auch an Ihren örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle zu erhalten. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihren nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Für die Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

http://www.rigexpert.com

Copyright © 2020-2022 Rig Expert Ukraine Ltd.

"RigExpert" ist eine eingetragene Marke von Rig Expert Ukraine Ltd.



Dok.-Datum: 11. August 2022